ECA-FD02D - Серия преобразователей силы

Уточните точный вариант и условия применения в HTROBOT.

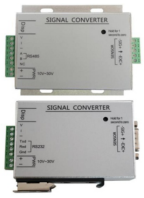

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ
Дополнительная модель	- Стандартная конфигурация - A1 - C1 - C2 - TS - K
Примечания и описание	- Коммутационное количество 2 выхода - Увеличить выход аналогового сигнала - Увеличить выход RS485 - Увеличить выход RS232 (выбрать 1 из 2 от Rs485) - Добавлена функция TES без калибровки (датчики должны иметь эту функцию) - Монтаж на DIN-рейку
Рабочее напряжение	12-30V/DC
Чувствительность входа	0.4-6mv/v
Напряжение возбуждения	5VDC, 100mA (максимум 6 датчиков, 35 Ω)
Максимальная частота дискретизации	Up to 1280Hz
Дрейф нуля	<0.02uV/°C
Дрейф усиления	±5PPM/°C
Безразмерная величина	0.05%F.S
Функция связи	Выбор между RS232 и Rs485; протокол Modbus RTU и свободный протокол
Точность индикации	1/10000
Выход аналогового сигнала	4-20mA; 0-5V; 0-10V; Разрешение 1/3000 (опция)
Характеристики A/D	24 bit, метод Delta Sigma
Частота дискретизации и вывода	10. 40, 640, 1280 times/sec
Аналоговый выход	0~± 10V, 0-20mA, 4-20mA; Разрешение 1/3000
Температура хранения	-25°C~+65°C
Рабочая температура	-30°C~+60°C
Относительная температура	Влажность: 35-85% RH; Хранение: 35-85% RH
Напряжение электрической прочности	При 2000V AC50/60Hz в течение 1 минуты
Дополнительные функции	Можно добавить функцию TEDS
Характеристика	Слежение нулевой точки, слежение ползучести и регулируемые аналоговые величины

КОНТАКТ HTROBOT

emmy@htrobot.com **www.htrobot.com**